

DEKRA Automobil GmbH  
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Allane SE Rückgabeabteilung  
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2  
82049 Pullach i. Isartal

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung München  
Anton-Ditt-Bogen 1a  
80939 München  
Telefon 089 / 31690-0  
Fax 089 / 31690-222  
E-Mail  
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Tim Kossin  
Tel. direkt 089 31690-0  
Tel. mobil 0151 20300802

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**F XG300E**

**FIN**

**W1N2539531F872767**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210004885  
Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i. Isartal  
28.05.2025, per Mail.  
03.06.2025, 15:00 Uhr, durch Herrn Tim Kossin bei DEKRA Automobil GmbH Station  
Freising, Clemensänger-Ring 9, 85356 Freising, im Beisein von Herrn Kinzelt.  
03.06.2025  
Bewertet auf  
Betreff

Vertragsnummer 11700072  
Auftragsnummer 30961234  
Rahmenkostenstelle ZUB

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-7.777,00 EUR -6.535,29 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt. ohne MwSt.	-7.777,00 EUR -6.535,29 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-400 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 227 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links
- Tür vorne links
- Tür hinten links
- Seitenteil hinten links
- Tür vorne rechts
- Tür hinten rechts
- Seitenteil hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Keine Überprüfung der HV- Batterie und dem HV System im Rahmen der Besichtigung.

Der Winterradsatz soll zum Zeitpunkt der Besichtigung eingelagert sein.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	02.11.2020 GLC 300 e 4Matic 9G-TRONIC AMG Line	Hersteller Aufbauart	MERCEDES-BENZ Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539531F872767	HSN / TSN	2222 / AKU
Schlüssel-Nr.	40388979	Km-Stand abgelesen	94026
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	155
Hubraum (ccm)	1991	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Selentigrau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 101 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 101 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder Nappa schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Sport-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlicht, Paket: OFF-ROAD Exterieur, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensor, Servolenkung, Sitz: Sportsitze vorn, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrre, Zentralverriegelung


## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
877	Ambientebeleuchtung
890	EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen
	Lackierung: Metallic
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
D2I	Paket: Advanced Infotainment
P31	Paket: AMG Line Exterieur (Plug-in-Hybrid)
DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
D3P	Paket: High End Park
P55	Paket: Night für AMG Line Exterieur
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegel
38U	Remote und Charging Services Plus
RTG	Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
2R8	Räder: Winterkomplett-Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
872	Sitze: Sitzheizung im Fond
899	Telefon: Multifunktions-Telefonie iVm. High-End Infotainment-Paket
U40	Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung
851	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas
737,739	Zierelemente: Holz Esche schwarz offenzporig / Aluminium mit Längsschliff hell

## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 11.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

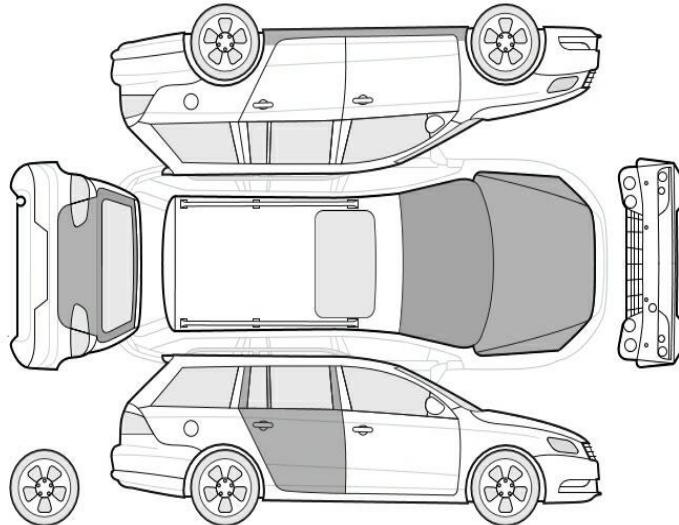

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern (Bild 7, 8, 9)	1.538	100	-1.538	-1.292,44
2. Stoßfänger hinten, Blende unten und Zierleiste mitte, verschrammt / deformiert, erneuern (Bild 10, 11)	357	100	-357	-300,00
3. Felge vorne rechts (glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 13)	1.171	100	-1.171	-984,03
4. Felge hinten rechts (glanzgedreht), erneuern (Bild 12)	1.171	100	-1.171	-984,03
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>4.237</b>		<b>-4.237</b>	<b>-3.560,50</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Tür hinten Interieurleiste links, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Verkleidung Kofferraum rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Verkleidung Kofferraum links, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur  
 Seitenschweller links Schwellerblende, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur  
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

**Fehlende Teile**

	Kosten brutto	Anrechnung 100	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Winterradsatz gemäß Ausstattungsliste <b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	3.540	3.540	-3.540	<b>-2.974,79</b>

**Minderwert merkantil**

Merkantil geschätzt (steuerneutral)	<b>-400 EUR</b>
-------------------------------------	-----------------

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Tim Kossin

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.